

วิธีโปรแกรมค่า CT (DPM รุ่น M30)

1. เข้าโปรแกรมโดยการกดปุ่ม Menu และใส่รหัส 0001 โดยกดปุ่ม ▶ เพื่อเลื่อนตัวเลข และกด ◀ เพื่อข้ามเมนู (0001 รหัสจากโรงงาน)



2. กด ▶ เลื่อนบันทึกบนสุดไปที่ InPT และกด ◀ ไปบันทึกที่ 2 เลือกไปที่ CT (เพื่อตั้งค่า CT) กด ▶ เลื่อนไปที่ CF และกด ◀ เพื่อเลือก



3. ที่บันทึกที่ 3 กำหนดค่า CT แบบเป็นอัตราส่วน เช่น ถ้าใช้ CT250/5 ให้เอา 250 หารด้วย 5 ได้ = 50 ใส่ค่า 50 โดยกด ▶ เพื่อเลือกตัวเลข และกด ◀ เพื่อเลือกตำแหน่งเลขไปด้านซ้าย หลังจากป้อนค่าที่ต้องการให้กดปุ่ม Menu 2 ครั้ง จะขึ้นหน้าจอถามว่าบันทึกไหม ถ้ากด ◀ จะเป็นการบันทึกข้อมูล



ปล. ค่า PT ให้มีค่าเป็น 1 ไม่ต้องแก้ไข (0001 ค่า PT จากโรงงาน)



วิธีเปลี่ยน Password

วิธีเปลี่ยน Password ไปที่


SET
Code

0002 ตั้งเลขรหัสที่ต้องการและกด ◀ 1 ที และตามด้วยกดปุ่ม Menu 2 ครั้ง และกด ◀ อีกทีจะบันทึก

วิธีตั้งค่าแสดงผลหน้าจอมิตอร์

วิธีการตั้งค่าแสดงผลทางหน้าจอ ให้ปรับค่าต่างๆสลับกันไปเรื่อยๆ หรือให้เข้าค่าที่ต้องการค้างไว้บนจอ

Menu structure diagram

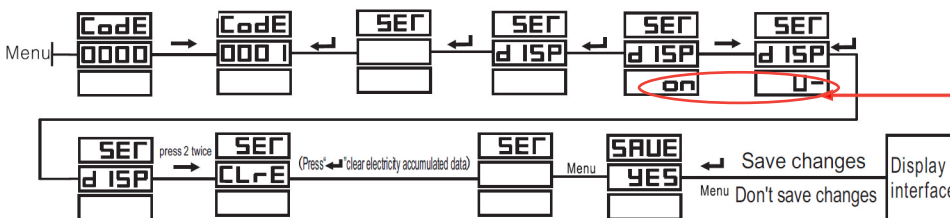

ที่ช่องที่ 3 เลือกค่าต่างๆได้ดังนี้

ค่า on คือ จะแสดงผลค่าต่างๆ เช่น โวลต์ L-N, L-L, Hz, A รันวนไปเรื่อยๆ

ค่า u- คือ จะแสดงว่าโวลต์ L-N (220V) ที่จอก้างไว้ เริ่มแรก

ค่า n คือ จะแสดงว่าโวลต์ L-L (380V) ที่จอก้างไว้ เริ่มแรก

ค่า I คือ จะแสดงผล Amp ที่จอก้างไว้ เริ่มแรก

การใช้โหมดแสดงค่าที่จอก้างไว้ สามารถกดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อเลื่อนดูค่าอื่นได้ และจะแสดงผลค่าสุดท้ายที่เลือกดูค้างไว้